

ارزیابی شرایط هیدرورژئومورفولوژی رودخانه‌ی طالقان با استفاده از شاخص کیفی مورفولوژیک

کاظم نصرتی^{*}، میلاد رستمی^۱، زهرا اطمینان^۲

۱- دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشکده‌ی علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

۲- دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده‌ی علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

تأثیر نهایی مقاله: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
وصول مقاله: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

چکیده

رودخانه‌ها سیستم‌های طبیعی پیچیده‌ای هستند که طبقه‌بندی آنها می‌تواند در ک بهتری از مطالعه فرآیندها و اشکال رودخانه فراهم آورد. رودخانه‌ها از نظر شکل کanal و میزان پویایی بسیار متعدد هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی شرایط هیدرورژئومورفولوژی رودخانه‌ی طالقان واقع در استان البرز با استفاده از شاخص کیفی مورفولوژیک (MQI) می‌باشد. در این روش عوامل مؤثر شامل دخالت‌های انسانی، پوشش گیاهی و پیوستگی فرآیندهای رودخانه‌ای می‌باشد. به این منظور ۶ بازه در بالادست رودخانه‌ی طالقان مشخص شد و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و بازدیدهای میدانی میزان MQI برای هر بازه مشخص گردید. برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بازه‌های رودخانه سه جنبه‌ی پیوستگی فرآیندهای رودخانه‌ای (طولی و عرضی)، شرایط مورفولوژیکی کanal، شکل مقطع عرضی و رسوبات بستر و پوشش گیاهی مورد توجه قرار گرفت، که این جنبه‌ها در قالب سه مؤلفه عملکردهای ژئومورفولوژیک، فرایندها و اشکال رودخانه‌ای (F)، مصنوعی (A) و تعدیل‌های کanal (CA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بازه‌ی شماره‌ی ۱ با محدوده‌ی امتیاز ۷/۱ در طبقه خوب قرار گرفت که از دلایل آن دخالت‌های کم انسانی و واقع بودن در بالادست رودخانه بوده است. اما بازه‌های ۲، ۳، ۵ و ۶ به ترتیب با امتیاز‌های ۰/۵۸، ۰/۵۴، ۰/۶۱ و ۰/۵۹ در طبقه متوسط قرار می‌گیرند که این بازه‌ها نسبت به بازه‌ی ۱ میزان دخالت‌های انسانی در آنها بیشتر بوده است و در بازه‌ی ۴ امتیاز ۰/۴۹ MQI می‌باشد که در طبقه‌ی ضعیف قرار می‌گیرد که دلیل آن دخالت‌های انسانی از جمله برداشت شن و ماسه و سازه‌های مانند پل می‌باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مدل MQI جهت طبقه‌بندی رودخانه در دامنه‌ی جنوبی البرز مناسب است.

کلمات کلیدی: شاخص MQI، رودخانه‌ی طالقان، شرایط هیدرورژئومورفولوژیکی، طبقه‌بندی رودخانه.

۱- مقدمه

از مباحث عمده و کلیدی در ژئومورفولوژی، مهندسی و مدیریت رودخانه موضوع مورفولوژی کanal‌های رودخانه‌ای است. مجرای رودخانه بازتابنده ویژگی‌های حوضه‌ی آبریز مانند شب، جهت شب، زمین‌شناسی، اقلیم و فعالیت‌های کاربری اراضی در حوضه است (روستایی و همکاران، ۱۳۹۲). رودخانه‌ها به خودی خود طی سال‌های متمادی دستخوش تغییرات می‌شوند، اما امروزه انسان‌ها با دخالت و دستکاری طبیعت توسط ایجاد سازه‌هایی مانند ساخت جاده‌ها پل‌ها و ... به تسريع این فرایند دامن زده‌اند. به منظور درک و شناخت بیشتر رودخانه‌ها می‌توان آنها را طبقه‌بندی نمود. با توجه به اهمیت شناخت رودخانه‌ها از نظر هیدرورژئومورفولوژی در این مطالعه به ارزیابی و آنالیز رودخانه‌ی طالقان با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیک (MQI) پرداخت شده است در محدوده‌ی بالادست سد طالقان از این شاخص جهت طبقه‌بندی از روی کیفیت بهره‌گیری شده و کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش فرضیه‌ی نویسنده‌گان این است که عامل تأثیرگذار در تفاوت کیفیت مورفولوژیکی در بازه‌های مختلف رودخانه‌ی طالقان، عوامل انسانی است. تاکنون مطالعات فراوانی در این راستا در جهان صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها پرداخته می‌شود. روی و ساهو^۱ (۲۰۱۶) با استفاده از روش راسگن به مطالعه‌ی ۳۴ سرشاخه از حوضه بنگال غربی هند پرداختند و بیان کردند که حوضه‌هایی با کاربری غالب کشاورزی و جنگل به ترتیب در گروه رودخانه‌های نوع B و C قرار گرفتند. و در این حوضه‌ها، میزان فرسایش و نوع مواد بستر رودخانه‌هایی با کاربری غالب کشاورزی و جنگلی تفاوت آشکاری را نشان دادند. پره‌گون^۲ (۲۰۱۶) با استفاده از روش راسگن، خصوصیات هیدرورژئومورفولوژیکی رودخانه Berettyo را تشریح کرد. او بر اساس طبقه‌بندی راسگن، نوع رودخانه‌ی مثاندری و دارای سینوسیته متوسط تا زیاد (نوع C) و زیاد (نوع E) را تشخیص داد. در حالی که داده‌های واقعی نشان‌دهنده‌ی سینوسیته کم رودخانه بودند.

1- Roy and Sahu
 2- Pregun

رینالدی^۱ و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی با استفاده از شاخص کیفی مورفولوژیک به ارزیابی و آنالیز شرایط هیدروژئومورفولوژی رودخانه‌های ایتالیا پرداخته‌اند که در آن به تحول کیفیت مورفولوژیکی جریان توسط یک فاز از تقسیم‌بندی به بازه‌های رودخانه با مشخصه‌های مورفولوژیکی یکنواخت پرداخته‌اند. اسماعیلی و همکاران (۱۳۹۳) با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیک به ارزیابی و تحلیل شرایط رودخانه لاویج پرداخته‌اند و با توجه به نتایج به دست آمده و امتیازاتی که از مدل به دست آورده رودخانه لاویج را بر اساس کیفیت هیدروژئومورفولوژیک طبقه‌بندی کرده‌اند. پیروان و همکاران (۱۳۹۵) طی پژوهشی به بررسی روند تغییرات رود قزل‌اوزن سفلی و طبقه‌بندی مورفولوژیکی این رودخانه پرداختند و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیش از ۷۵٪ جابجایی محور رودخانه به سمت جناح چپ بوده و احداث هرگونه سازه و راه در جناح چپ خطرآفرین خواهد بود. حسین‌زاده و همکاران (۱۳۹۶) در پژوهشی به تحلیل وارزیابی فرسایش کناره‌ای و پایداری رودخانه قرانقوچای هشت‌ترود با استفاده از مدل BEHI پرداختند. با توجه به مرور پیشینه مشخص شد که شاخص کیفی مورفولوژیک در بررسی شرایط هیدروژئومورفولوژیک کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بدین ترتیب هدف از این مطالعه ارزیابی شرایط هیدروژئومورفولوژی رودخانه طالقان با استفاده از شاخص کیفی مورفولوژیک بود.

۲- مواد و روش‌ها

- ویژگی‌های منطقه‌ی مورد مطالعه

منطقه‌ی مورد مطالعه شامل حوضه‌ی آبریز بالادست سد طالقان با وسعت حدود ۹۴۰ کیلومتر مربع، با طول تقریبی ۵۰ کیلومتر و عرض بین ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر و ارتفاع متوسط وزنی ۲۷۳۵ متر بوده و از نظر مختصات جغرافیایی در محدوده‌ی "۴۰°۰'۵" تا "۲۱°۳۶'" عرض شمالی و "۴۰°۳۶'۱۱" تا "۱۶°۵۱'۰" طول شرقی قرار دارد (شکل ۱). از نظر تقسیمات محدوده‌های مطالعاتی وزارت نیرو نیز جزو محدوده‌ی مطالعاتی طالقان است.

- ارزیابی شرایط هیدرورژئومورفولوژی رودخانه

جهت ارزیابی شرایط هیدرورژئومورفولوژی رودخانه‌ی طالقان از شاخص کیفی مورفولوژیک (MQI) استفاده شده است. ابتدا برای این کار شش بازه در محدوده‌ی بالادست رودخانه طالقان انتخاب شد و اقدام به نقشه‌برداری، نمونه‌برداری و مشاهدان میدانی در این بازه‌ها جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز شاخص مورد نظر شد. شاخص کیفیت مورفولوژیکی ابتدا در ایتالیا توسط رینالدی و همکارانش در سال ۲۰۱۳ ارائه گردید، پس از آن در سایر کشورهای اروپایی در چهار چوب پروژه بهسازی گسترش یافت و به کار گرفته شد. این شاخص برای رودخانه‌های با انرژی کم به کار گرفته می‌شود (رینالدی و همکاران، ۲۰۱۶).

برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بازه‌های رودخانه سه جنبه زیر مورد توجه بوده است:


۱- پیوستگی فرآیندهای رودخانه‌ای(طولی و عرضی)

۲- شرایط مورفولوژیکی کanal، شکل مقطع عرضی و رسوبات بستر

۳- پوشش گیاهی

این جنبه‌ها در قالب سه مولفه‌ی زیر مورد تحلیل قرار گرفته‌اند:

الف) عملکردهای ژئومورفولوژیکی فرایندها و اشکال رودخانه‌ای (F) ب) مصنوعی (A) ج تعديل‌های کanal (CA).

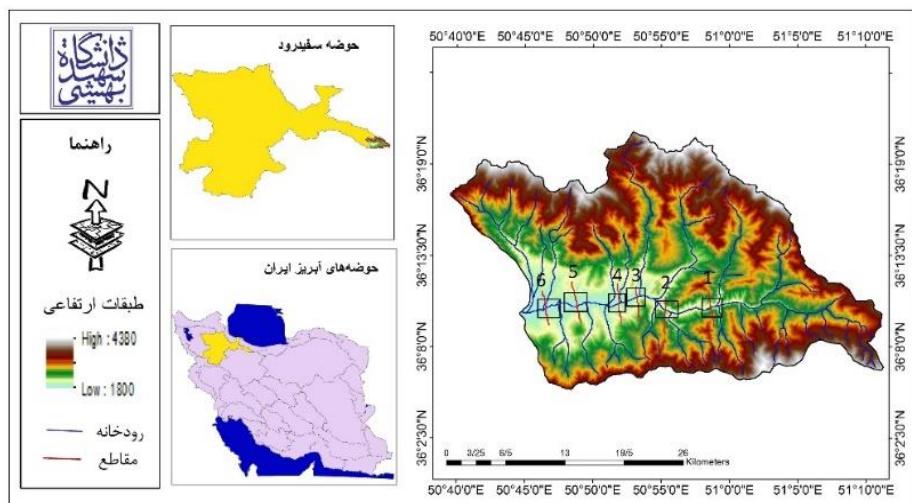

شکل(۱) موقعیت جغرافیایی حوضه‌ی آبخیز طالقان و بازه‌های هیدرولوژیک انتخابی

Fig (1) Geographical location of Taleghan Drainage Basin and selected hydrological reaches

- شاخص ارزیابی مورفولوژیک رود

گروه اول شامل شاخص‌های عملکردی ژئومورفولوژیک است. این مجموعه شاخص‌ها (F1-F13) برای بررسی اینکه آیا اشکال و فرایندهای کanal منطبق با نوع مورفولوژی مورد انتظار هستند یا خیر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. جدول (۱) پارامترها، روش‌های ارزیابی و محدوده‌ی کاربرد هر یک از شاخص‌ها را نشان می‌دهد. در این مطالعه فرسایش کناره‌ای بر مبنای مطالعه‌ی پیشین نویسنده‌گان (نصرتی و همکاران، ۱۳۹۷) به روش NBS برآورد شده است. در جدول (۲) نیز هریک از شاخص‌ها طبقه‌بندی شده و طبقات و امتیازهای آنها تعیین می‌گردد.

جدول (۱) تعریف پارامترها، روش‌های ارزیابی و محدوده‌ی هر یک از شاخص‌ها (Rinaldi et al., 2016)
 Tab (1) Parameters definition, methods assessment and range of each indicator (Rinaldi et al., 2016)

محدوده‌ی کاربرد	روش‌های ارزیابی	شاخص‌ها و پارامترهای ارزیابی
همه‌ی انواع رود	سنجش از راه دور یا پایگاه مداخلات سازه‌های عرضی: بررسی میدانی؛ ازیابی گیرش رسوب به صورت جزیی یا کلی (کیفی)	- پیوستگی طولی در شار رسوب و چوب ، وجود سازه‌های عرضی (سدهای سیم و توری، سدهای کنترلی، پل‌ها و...) به صورت بلقوه ممکن است شار طبیعی رسوب و چوب را در امتداد رود تغییر دهد
PC-U	سنجدش از راه دور و جی آی اس:	F1
C	- وجود یک دشت سیلابی جدید، اندازه‌گیری از بخش طولی و عرضی در مورد رودخانه‌های کوهستانی طول و عرض یک دشت سیلابی جدید (کمی) بررسی میدانی؛ شناسایی و با بیش از ۳٪ و مخروط افکنه‌ها بررسی نمی‌شود	- وجود یک دشت سیلابی جدید، عنصر قطع کننده مثلاً جاده در حرمیم ۵۰ متري از رودخانه بررسی عناصر قطع کننده‌ی (کیفی)
PC-U	سنجدش از دور یا بررسی میدانی؛ شناسایی کناره‌های در حال قطع کننده (کمی)، بررسی میدانی؛ فرسایش کناره‌ای (کیفی)	- پیوستگی رودخانه و دامنه وجود عناصر قطع کننده مثلاً جاده در حرمیم ۵۰ متري از رودخانه
PC-U	در مورد کانال‌های مستقیم _سینوسی با انرژی کم (رودخانه‌های پایین دست، کم شیب و یا با راستری) محاسبه نمی‌شود	- فرایندهای پسروی کرانه، وجود یا عدم وجود پسروی کرانه فرسایش کناره‌ای
C	سنجدش از دور و جی آی اس: اندازه‌گیری از طول و عرض (کمی)	F4
PC-U	یعنی محدوده‌ی بدون سازه‌های مرتبط (مثلاً محافظه‌ای کرانه و خاکریزها) یا زیرساخت‌ها مانند خانه‌ها و جاده‌ها	F5
تک کanalی C: برای رودهای سنگ بستری و برای رودهای عمیق جایی که مشاهده بستر امکان پذیر نمی‌باشد ارزیابی نمی‌شود.	نقشه‌های توپوگرافی: میانگین شیب دره (کمی) بررسی میدانی: شناسایی پیکربندی ساختارهای عرضی و مقایسه با پیکربندی بستر(کیفی)	- پیکربندی بستر مرتبط با شیب دره (یعنی کاسکاد، سکو، چالاب و...) شناسایی پیکربندی بستر در مورد وجود ساختارهای عرضی و مقایسه با پیکربندی موردنظر بر اساس شیب دره

جدول(۱) ادامه

Tab (1) continued

شاخص ها و پارامترهای ارزیابی	روش های ارزیابی	حدوده‌ی کاربرد
-F7- اشکال و فرایندهای خاص الگوی کanal های با موانع کanal: درصد طول مسیر با تغییرات طبیعی و ناهمنگی اشکال مورد انتظار برای آن نوع رود که به وسیله‌ی عوامل انسانی ایجاد شده است	سنچش از راه دور و جی ای اس: شناسایی و اندازه‌گیری از طول بخش‌های تغییریافته (کمی) بررسی میدانی: شناسایی ایجاد شده (کیفی)	U-PC: کanal های با موانع C: چندکanalی U-PC: تنها در مورد رودخانه‌های میدانی: شناسایی کنترل اشکال پیچان رودی در دشت پست (کم رودخانه در دشت آبرفتی (مثال: دریاچه نعل اسبی، کanal های ثانویه و...)
-F8- وجود اشکال رودخانه ای نمونه در دشت آبرفتی، وجود یا عدم وجود اشکال رودخانه (کیفی)	سنچش از راه دور یا بررسی میدانی: شناسایی کنترل اشکال پیچان رودی در دشت پست (کم شیب) ارزیابی می‌شود	U-PC: تنها در مورد رودخانه‌های میدانی: شناسایی کنترل اشکال پیچان رودی در دشت آبرفتی (مثال: دریاچه نعل اسبی، کanal های ثانویه و...)
-F9- تغییرپذیری مقطع عرضی: درصد طول بازه‌ها با تغییرات طبیعی ناهمنگ مقاطع عرضی مورد انتظار برای آن نوع رود که به وسیله عوامل انسانی ایجاد شده است	بررسی میدانی: شناسایی اکنترل همه انواع رود: در مورد کanal های مستقیم، سینوسی یا پیچان رودی که به صورت طبیعی فقد شناسایی و اندازه‌گیری از طول موانع باشند (رودخانه‌های مناطق پست، کم شیب و یا بار بسترهای کم) ارزیابی نمی‌شود	بررسی میدانی: شناسایی اکنترل همه انواع رود: در مورد کanal های مستقیم، سینوسی یا پیچان سنچش از راه دور و GIS: شناسایی و اندازه‌گیری از طول موانع باشند (رودخانه‌های مناطق پست، کم شیب و یا بار بسترهای کم) ارزیابی نمی‌شود
-F10- ساختار بستر کanal: وجود یا عدم وجود تغییرات رسوبات بستر (بستر زره مانند، فراوانی رسوبات ریزدانه، رخنمون سنگ بستری	بررسی میدانی: بررسی بصری همه انواع رود: برای رودهای سنگ بستری یا بستر ماسه‌ای و یا برای کanal های عمیق که مشاهده بستر امکان‌پذیر نیست، ارزیابی نمی‌شود	بررسی میدانی: بررسی بصری همه انواع رود: در بالاتر از مرز جنگل در رودهای با عدم وجود گیاهان ری پارین (حاشیه‌ی رود) ارزیابی نمی‌شود
-F11- وجود چوب‌های بزرگ در کanal: وجود یا عدم وجود چوب‌های بزرگ	بررسی میدانی: بررسی بصری همه انواع رود: در بالاتر از مرز جنگل در رودهای با عدم وجود گیاهان ری پارین (حاشیه‌ی رود) ارزیابی نمی‌شود	
-F12- محدوده‌ی گیاهان عملکردی: میانگین عرض (یا سطح گسترش) گیاهان در کریدور رودخانه که بالقوه با فرایندهای رودخانه ارتباط دارد	سنچش از راه دور و GIS: شناسایی و اندازه‌گیری عرض متوسط پوشش گیاهی خودرو (کمی)	همه انواع رود: در بالای مرز جنگل و در رودخانه‌ای که گیاهان طبیعی وجود ندارد ارزیابی نمی‌شود

جدول (۱) ادامه
 Tab (1) continued

شاخص‌ها و پارامترهای ارزیابی	روش‌های ارزیابی	محدوده‌ی کاربرد
F13 - گسترش خطی پوشش گیاهی عملکردی: امتداد پوشش گیاهی طبیعی در امتداد کرانه‌های متصل به کنال ارزیابی نمی‌شود	سنجر از دور و GIS، شناسایی و اندازه‌گیری امتداد طولی پوشش گیاهی در حاشیه‌ی رود (کمی) همه‌ی انواع رود	همه‌ی انواع رود: در بالای مرز جنگل و در رودخانه‌هایی که گیاهان طبیعی وجود ندارد داده‌های هیدرولوژیکی: ارزیابی افزیش / کاهش دبی که به علت مدخلات ایجاد شده است (کمی) در صورت فقدان داده‌های موجود و ارزیابی بر اساس مدخلات موجود و کاربرد آن می‌باشد (کیفی)
A1 - تغییرات در بالادست جریان رود: مقدار تغییرات در دبی که به علت مداخلات در بالادست رود رخ داده است A2 - تغییر در بالادست دبی رسوب: وجود، نوع و مکان (مساحت زهکشی) سازه‌های مرتبط که موجب گیر افتادن بار بستر می‌شود (سد، بند تنظیمی، سد کوچک)	سنجر از دور و GIS: یا پایگاه داده مداخلات، شناسایی ساختارها و مساحت زهکشی مربوطه (کمی)	همه‌ی انواع رود
A3 - تغییر جریان در بازه: مقدار تغییرات در دبی که به وسیله‌ی مداخلات انسانی در بازه ایجاد شده است	مراجعةه کنید به A1	همه‌ی انواع رود
A4 - تغییر دبی رسوب در بازه: تپیلوژی و تراکم فضایی سازه‌های گیرنده‌ی بار بستر در امتداد بازه (بند تنظیمی، سد کوچک)	سنجر از راه دور و GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی نوع سازه‌ها (کمی)	همه‌ی انواع رود
A5 - سازه‌های عرضی: تراکم فضایی سازه‌های عرضی (پل‌ها، پل آب گذر) سازه‌ها (کمی)	سنجر از راه دور و GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی و تعداد	همه‌ی انواع رود
A6 - محافظت کناره: طول کرانه‌های محافظت شده (دیوارها، پوشش‌های سنگی، تور سنگی یا گایابیون، زیست مهندسی)	سنجر از راه دور و GIS و پایگاه داده مداخلات: طول سازه‌ها (کمی)	همه‌ی انواع رود
A7 - خاک ریزهای مصنوعی: طول و فاصله کanal از خاکریزهای مصنوعی	سنجر از راه دور و GIS و پایگاه داده مداخلات: طول و فاصله‌ی سازه‌ها (کمی)	PC-U

جدول(۱) ادامه

Tab (1) continued

شاخص ها و پارامترهای ارزیابی	روش‌های ارزیابی	حدوده‌ی کاربرد
A8 - تغییرات مصنوعی مسیر رودخانه: اطلاعات تاریخی و کتابخانه ای و یا درصد طول بازه با تغییرات مصنوعی مسیر پایگاه داده از مداخلات انسانی رود به صورت مستند (قطع شدگی مماند، (کمی) اشغال مجدد کanal رود ...)	اطلاعات تاریخی و کتابخانه ای و یا پایگاه داده از مداخلات انسانی رود به صورت مستند (قطع شدگی مماند، (کمی) اشغال مجدد کanal رود ...)	PC-U
A9 - سایر سازه‌های تثبیت‌کننده بستر: سنگش از راه دور و GIS و پایگاه وجود، تراکم فضایی و تیپولوزی سایر سازه‌های تثبیت کننده بستر (کف بند)	داده مداخلات: شناسایی، تعداد یا طول بازه (کمی)	همه‌ی انواع رود
A10 - جابجایی رسوبات: وجود و شدت نسبی فعالیت‌های معادن رسوب قدیمی (از رودهای شده توسط ادارات دولتی: برداشت میدانی و یا سنگش از دور: شواهد غیرمستقیم (کیفی)	پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم شده توسط ادارات دولتی: برداشت میدانی و یا سنگش از دور: شواهد غیرمستقیم (کیفی)	همه‌ی انواع رود: در مورد پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم شده توسط ادارات دولتی: برداشت میدانی و یا سنگش از دور: شواهد غیرمستقیم (کیفی)
A11 - جابجایی چوب: وجود و شدت نسبی (ناقص یا کامل) جابجایی چوب از کanal در طول ۲۰ سال گذشته	پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم شده توسط ادارات دولتی: جنگل و در رودخانه‌هایی که برداشت میدانی: شواهد بیشتر گیاهان ری پارین وجود ندارد ارزیابی نمی‌شود.	همه‌ی انواع رود: در بالای مرز (ناقص یا کامل) جابجایی چوب از کanal در طول ۲۰ سال گذشته
A12 - مدیریت پوشش گیاهی: وجود و شدت نسبی قطع (انتخابی یا کلی) گیاهان ری پارین (حاشیه رود) طی ۲۰ یال اخیر ارزیابی نمی‌شود.	پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم شده توسط ادارات دولتی: جنگل و در رودخانه‌هایی که برداشت میدانی: شواهد بیشتر گیاهان ری پارین وجود ندارد ارزیابی نمی‌شود.	همه‌ی انواع رود: در بالای مرز (ناقص یا کامل) جابجایی چوب از کanal در طول ۲۰ سال گذشته
CA1 - تعدیل الگوی کanal: تغییرات در سنجش از دور و GIS (کمی) همچنانچه قابل دسترسی باشد: برای کanal‌های بزرگ انجام می‌گیرد ($W > 30$)	همه‌ی انواع رود: ارزیابی تنها برای کanal‌های بزرگ انجام می‌گیرد ($W > 30$)	الگوی از ۱۹۵۰ بر اساس تغییرات شاخص-های سینوسی و شریانی و آناستوموسینگ
CA2 - تعدیل عرض کanal: تغییرات در سنجش از دور و GIS (کمی) همچنانچه قابل دسترسی باشد: برای کanal‌های بزرگ انجام می‌گیرد ($W > 30$)	همه‌ی انواع رود: ارزیابی تنها برای کanal‌های بزرگ انجام می‌گیرد ($W > 30$)	همه‌ی انواع رود: ارزیابی تنها برای کanal‌های بزرگ انجام می‌گیرد ($W > 30$)
CA3 - تعدیل سطح اساس بستر: تغییرات سطح اساس بستر طی ۱۰۰ سال گذشته	قطع عرضی یا پروفیل طولی (چنانچه قابل دسترسی باشد): برای کanal‌های بزرگ انجام برداشت میدانی: نشانه‌هایی از حفر می‌گیرد ($W > 30$) جایی که یا رسوب‌گذاری (به صورت کمی یا شواهد میدانی یا اطلاعات قابل دسترس باشند	همه‌ی انواع رود: ارزیابی تنها برای کanal‌های بزرگ انجام برداشت میدانی: نشانه‌هایی از حفر می‌گیرد ($W > 30$) جایی که یا رسوب‌گذاری (به صورت کمی یا شواهد میدانی یا اطلاعات قابل دسترس باشند

شاخص‌های گروه دوم (A1-A12) شاخص‌های مصنوعی هستند و عناصر مصنوعی را در حوضه و امتداد بازه‌ها ارزیابی می‌کنند. این عناصر مصنوعی هم در سه جنبه پیوستگی (ایجاد سدها و تغییرات دبی و رسوب از بالادست به پایین دست)، مورفولوژی (مانند سازه‌های عرضی، کف بندها، محافظه‌های کرانه، خاکریزهای مصنوعی و...) و پوشش گیاهی (جابجایی واریزهای چوبی موجود در بازه و قطع و تخریب گیاهان حاشیه‌ی رود به وسیله‌ی انسان) مورد بررسی قرار می‌گیرد (جدول ۱ و ۳). شاخص‌های گروه سوم (CA1-CA3) تغییرات و تعدیل الگوی کanal، عرض و سطح اساس بستر رود را برای رودهای با عرض بیش از ۳۰ متر مورد ارزیابی قرار می‌دهند (جدول ۱ و ۴).

جدول (۲) شاخص عملکردی ژئومورفولوژیک: توصیف طبقه‌ها و امتیازها (Rinaldi et al., 2016)

Tab (2) Geomorphological functional Index: Descriptions of classes and scores (Rinaldi et al., 2016)

امتیازات	طبقه‌ها	شاخص‌ها
.	A: عدم تغییرات در تداوم حمل رسوب و چوب	F1
۳	B: تغییرات کم (موانع، سیلان را به هر حال جلوگیری نمی‌کند)	
۵	C: تغییرات قابل ملاحظه (کاملاً از حرکت رسوب و چوب جلوگیری می‌کند)	
.	A: وجود دشت سیلانی پیوسته و عریض ($< 66\%$ از طول بازه) و عریض‌تر از nW که W عرض کanal و n ضریبی است که برای کanal شربانی ۱ و منفرد ۲ است	F2
۳	B: وجود یک دشت سیلانی ناپیوسته ($66\% - 100\%$) با هر عرضی یا بیش از 66% طول بازه اما باریک	
۵	C: عدم وجود دشت سیلانی یا قابل اغماس (کمتر از 10% پهنا)	
.	A: اتصال کامل بین دامنه‌ها و رودخانه بیش از 90%	F3
۳	B: اتصال به یک بخش قابل ملاحظه‌ای از بازه ($30\% - 90\%$)	
۵	C: اتصال به یک بخش کوچکی از بازه کمتر از 33%	
.	A: وجود پسروی‌های مکرر کرانه خصوصاً در امتداد خمیدگی‌های بیرون کرانه	F4
۲	B: پسروی‌های کمتر کرانه‌ها به علت محافظت از کرانه‌ها و یا دینامیک کanal	
۳	C: عدم وجود پسروی کرانه‌ها یا گسترش کرانه‌های ناپایدار به علت حرکات توده‌ای	
.	A: وجود یک کریدور بالقوه فرسایش پذیر (EC) برای بیش از 66% طول بازه و عرض	F5

جدول (۲) ادامه
Tab (2) continued

امتیازات	طبقه‌ها	شاخص‌ها
۲	B: وجود یک EC باریک ($nW <$) در ۶۶٪ طول بازه یا EC عریض در ۳۳٪ طول بازه	
۳	C: وجود یک EC بالقوه با هر عرضی در کمتر از ۳۳٪ طول بازه	
۰	A: اشکال بستره سازگار با میانگین شبیب دره	F6
۳	B: اشکال بستره ناسازگار با میانگین شبیب دره	
۵	C: دگرگونی کامل اشکال بستر به واسطه وجود یک بستر مصنوعی	
۰	A: فقدان (کمتر از ۵٪) تغییر نامتجانس اشکال طبیعی مورد انتظار برای آن نوع رودخانه	F7
۳		
۵	B: تغییر بخش محدودی از بازه (کمتر از ۳۳٪) C: تغییرات پایدار برای بخش مهمی از بازه (بیش از ۳۳٪)	
۰	A: فقدان (>۵٪) تغییرات مقطع عرضی طبیعی ناهمنگن (پهنا و عمق)	F9
۳	B: وجود تغییرات برای یک قسمت محدود از بازه (کمتر از ۳۳٪)	
۵	C: وجود تغییرات برای یک قسمت قابل ملاحظه از بازه (بیشتر از ۳۳٪)	
۰	A: ناهمنگی طبیعی از رسوب بستر و بدون رسوبات ریزدانه مشخص	F10
۲	B: بستر زره مانند قابل رویت (تنها PC-U) یا رسوبات ریزدانه فراوان در قسمت های مختلف از سایت	
۵	C1: بستر زره مانند قابل رویت و گستردۀ (بیش از ۹۰٪) فقط برای PC-U یا رسوبات ریزدانه فراوان یا رخنمون های اتفاقی (PC-U فقط) C2: رخنمون های سنگی گستردۀ (بیش از ۳۳٪ از بازه) تنها PC-U یا تغییرات بستره گستردۀ ایجاد شده توسط سنگ چینی بستر (<۳۳٪ از بازه)	
۰	A: پوشش گیاهی عملکردی عریض ($nW <$) که مقدار ۱ و ۲ به ترتیب برای کانال های شریانی و کانال های منفرد است و W برابر است با عرض کانال)	F12
۲	B: عرض متوسط پوشش گیاهی مرتبط با کانال فعال ($0,5W - nW$)	
۳	C: پهنانی کم پوشش گیاهی مرتبط با کانال کمتر از $0,5W$	
۰	A: گسترش خطی پوشش گیاهی فعال بیش از ۹۰٪ حداکثر طول قابل دسترس	F13
۳	B: گسترش خطی پوشش گیاهی فعال از ۳۳٪ - ۹۰٪ حداکثر طول قابل دسترس	
۵	C: گسترش خطی پوشش گیاهی فعال کمتر از ۳۳٪ از حداکثر طول قابل دسترس	

پس از امتیازدهی شاخص‌ها با استفاده از رابطه‌ی (۱) شاخص تغییرات مورفولوژیک (MAI) محاسبه می‌گردد:

$$\text{MAI} = \frac{\text{S}_{\text{tot}}}{\text{S}_{\text{max}}} \quad (1)$$

S همان مجموع امتیازات است و S_{max} حداکثر امتیاز طبقه C هرشاخص. بنابراین دامنه MAI از صفر (بدون تغییرات) تا یک (حداکثر تغییرات) می‌باشد. سپس با رابطه‌ی (۲) شاخص کیفیت مورفولوژیک (MQI) محاسبه می‌گردد:

$$\text{MQI} = 1 - \text{MAI} \quad (2)$$

این شاخص نسبت مسقیمی با کیفیت بازه و نسبت معکوسی با تغییرات بازه دارد و از صفر (حداقل کیفیت) تا یک (حداکثر کیفیت) متغیر است. طبق این ساختار، شرایط مرجع (یعنی طبقه A هر شاخص برابر است با $\text{MQI} = 1$) که به صورت زیر مشخص می‌گردد: ۱) عملکرد کامل فرایندهای ژئومورفیک در طول بازه، ۲) عدم وجود یا وجود ناچیز عناصر مصنوعی در طول بازه یا کمی گسترش در سطح حوضه (برحسب شار جریان آب و رسوب)، ۳) عدم وجود تعديل‌های مشخص در کanal (پیکربندی بستر، عرض و ارتفاع بستر) در یک دوره‌ی زمانی حدود ۱۰۰ سال است.

جدول (۳) شاخص‌های مصنوعی: توصیف طبقه‌ها و تعریف امتیازات (Rinaldi et al., 2016)

		Tab (3) Artificial indices: Descriptions of classes and scores (Rinaldi et al., 2016)
A1	A: بدون تغییرات مشخص < ۱۰٪ دبی شکل‌دهنده‌ی کanal و دبی با دوره‌ی بازگشت بیشتر از ۱۰ سال	۰
B	B: تغییرات مشخص بیش از ۱۰٪ از دبی با دوره‌ی بازگشت بیشتر از ۱۰ سال	۶
C	C: تغییرات مشخص بیش از ۱۰٪ دبی شکل‌دهنده‌ی کanal	۳
A2	A: فقدان با وجود ناچیز سازه‌هایی که از شار رسوب جلوگیری می‌کند	۰
B1	B1: وجود سدهایی برای ۳۳-۵٪ سطح زهکشی و یا سدهای کوچک یا بندهای تنظیمی با جلوگیری کامل بار بستر و در ۳۳-۶۶٪ سطح زهکشی و یا سدهای کوچک یا بند تنظیمی با جلوگیری بخشی از بار بستر و سطح زهکشی بیش از ۳۳٪ (نواحی دشتی یا تپه‌ها) یا بیش از ۶۶٪ در نواحی کوهستانی	۳

جدول (۳) ادامه

Tab (3) continued

۶	B2: وجود سدها برای ۳۳-۶۶٪ سطح زهکشی و یا سدهای کوچک و بندهای تنظیمی با جلوگیری کامل از بار بستر و سطح زهکشی بیش از ۶۶٪	
۹	C1: وجود سدها برای سطح زهکشی بیش از ۶۶٪	
۱۲	C2: وجود یک سد در بالا دست بازه	
۰	A3: تغییرات ناچیز (<۱۰٪) دبی شکل‌دهنده‌ی کanal و دبی با دوره‌ی بازگشت بیش از ۱۰ سال	
۳	B: تغییرات مهم (>۱۰٪) از دوره‌ی بازگشت بیش از ۱۰ سال	
۶	C: تغییرات قابل ملاحظه بیش از ۱۰٪ دبی شکل‌دهنده‌ی کanal	
۰	A4: عدم وجود سازه‌های جلوگیری کننده از شار رسوب (سدهای تنظیمی، بندها، سدهای کوچک)	
۴	B: وجود بندهای تنظیمی ثبت شده یا باز با تراکم نسبتاً کم (کمتر از یک مورد در هر n که در مناطق کوهستانی ۲۰۰ متر و در نواحی دشتی یا پهنه‌ای ۱۰۰۰ متر است)	
۶	C: وجود سدهای کوچک یکپارچه با تراکم بالا (بیش از ۱ مورد در هر n) - اگر تراکم کل سازه‌های عرضی، شامل کف‌بندها و رمپ‌ها بسیار زیاد باشد یعنی بیش از یک مورد در ۱۰۰ متر در مناطق کوهستانی یا بیش از یک مورد در هر ۵۰۰ متر در نواحی دشتی و کوهپایه‌ای امتیاز دوازدهم به امتیازهای قبلی اضافه می‌شود	
-	A5: عدم وجود سازه‌های عرضی (پل‌ها، پایاب‌ها، آبگذرها)	
۲	B: وجود تعدادی سازه‌های عرضی (بیش از یک مورد در هر ۱۰۰۰ متر در بازه)	
۳	C: وجود سازه‌های عرضی متعدد (بیش از یک مورد در هر ۱۰۰۰ متر در بازه)	
-	A6: فقدان یا وجود محافظه‌ای کناره به صورت محلی (>۵٪ طول کل کناره)	
۳	B: وجود حفاظه‌های کرانه برای >۳۳٪ طول کل از کناره‌ها (مجموع دو کناره)	
۶	C: وجود حفاظه‌های کرانه برای بیش از ۳۳٪ طول کل کناره‌ها (مجموع دو کناره) - در مواردی که حفاظه‌های کرانه‌ای بیش از ۸۰٪ طول بازه باشند امتیاز ۱۲ به سایر امتیازات اضافه می‌شود	
-	A7: عدم وجود خاکریز یا فاصله دار بودن آنها یا وجود خاکریزهای نزدیک به رودخانه در کمتر از ۰٪ طول کل کناره‌ها	
۳	B: وجود خاکریزهای نزدیک و یا در تماس با رود (در تماس بودن بیش از ۵۰٪ طول کل کناره)	
۶	C: وجود خاکریزهای زیاد در نزدیکی یا در تماس با رود (تماس بیش از ۵۰٪ طول کناره) - در مواردی که خاکریزها بیش از ۸۰٪ در تماس با رود هستند امتیاز ۱۲ اضافه می‌شود	

جدول(۳) ادامه

Tab (3) continued

		A8
۰	A: عدم وجود تغییرات مصنوعی در مسیر رودخانه در گذشته (بریدگی حلقه مئاندر، تغییر مسیر کanal و...)	
۲	B: وجود تغییرات در کمتر از ۱۰٪ طول بازه	
۳	C: وجود تغییرات در بیش از ۱۰٪ طول بازه	
۰	A: عدم وجود سازه‌ها (کف بندها یا رمپ‌ها) و فقدان سنگچین‌ها یا محلی بودن آنها (کمتر از ۰.۵٪)	A9
۳	B: وجود سازه‌های کم ($n > 1$ مورد در n که مقدار ۲۰۰ در نواحی کوهستانی ۱۰۰۰ متر و در نواحی دشتی یا تپه‌ای ۱۰۰۰ متر است) و یا سنگفرش‌های کمتر از ۱۵٪ نفوذناپذیر یا کمتر از ۲۵٪ نفوذپذیر	
۶	C1: وجود سازه‌های زیاد (بیش از یک مورد در هر n) و یا سنگفرش قابل ملاحظه در بستر (کمتر از ۳۳٪ نفوذناپذیر یا کمتر از ۵٪ نفوذپذیر)	
۸	C2: وجود سنگ فرش‌های نفوذناپذیر در بستر (بیش از ۳۳٪) و یا سنگفرش نفوذپذیر بیش از ۵٪	
	- در سنگفرش‌های گستردۀ در بستر رود (بیش از ۸۰٪) امتیاز ۱۲ به امتیازات اضافه می‌شود.	
۰	A10	A: عدم وجود فعالیت‌های جابجایی رسوب، جدید (۲۰ سال اخیر) و قدیمی (از دهه ۱۹۵۰)
۳	B: فعالیت‌های متوسط جابجایی رسوب در گذشته (از دهه ۱۹۵۰) و عدم وجود این فعالیت‌ها در طی ۲۰ سال گذشته، یا عدم وجود این فعالیت‌ها در گذشته و وجود آن طی ۲۰ سال اخیر	
۶	C: فعالیت شدید در گذشته یا فعالیت متوسط در گذشته و فعال در زی ۲۰ سال اخیر	
۶	A: عدم وجود فعالیت‌های جابجایی رسوب در طی ۲۰ سال اخیر	
	B: فعالیت جابجایی رسوب به صورت محلی در طی ۲۰ سال اخیر	
	C: فعالیت گستردۀ جابجایی رسوب طی ۲۰ سال اخیر	
۰	A11	A: عدم جابجایی مواد چوبی حداقل طی ۲۰ سال گذشته
۲	B: برش‌های انتخابی یا برش‌های واضح در کمتر از ۵۰٪ بازه‌ها طی ۲۰ سال اخیر	
۵	C: جابجایی کل مواد چوبی طی ۲۰ سال اخیر	
۰	A12	A: عدم مداخله انسان در قطع پوشش گیاهی کنار رود در طول ۲۰ سال اخیر
۲	B: قطع انتخابی و یا قطع واضح درختان در کمتر از ۵۰٪ از بازه در طول ۲۰ سال اخیر	
۵	C: قطع واضح گیاهان حاشیه رود در بیش از ۵۰٪ از بازه در طول ۲۰ سال اخیر	

در نهایت مقادیر MQI به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود: ۱) خیلی خوب $<_{MQI} 1$ ۲) خوب $0,85 <_{MQI} 0,7$ ۳) متوسط $0,7 <_{MQI} 0,5$ ۴) ضعیف $0,5 <_{MQI} 0,3$ ۵) بد $0,3 <_{MQI}$

جدول (۴) شاخص‌های تعدیل کanal، توضیح طبقه‌ها و تعریف امتیازات (Rinaldi و همکاران ۲۰۱۶)

Fig(4) Channel adjustment indices, class descriptions, and ratings (Rinaldi et al, 2016)

۱	•	A: فقدان تغییرات در الگوی کanal از دهه ۱۹۵۰	Ca1
۳	۳	B: تغییر یک الگوی کanal مشابه از دهه ۱۹۵۰ (PC-U) یا تغییر الگوی کanal از دهه ۱۹۵۰	
۶	۶	C: تغییرات با یک الگوی متفاوت از دهه ۱۹۵۰ (فقط PC-U)	
۰	۰	A: عدم وجود تغییرات یا تغییرات محدود ($>15\%$) از دهه ۱۹۵۰	Ca2
۳	۳	B: تغییرات متوسط ($15-35\%$) از دهه ۱۹۵۰ (PC-U) یا تغییرات بیش از 15% از دهه ۱۹۵۰	
۶	۶	C: تغییرات شدید (بیش از 35%) از دهه ۱۹۵۰ فقط PC-U	
۰	۰	A: تغییر ناچیز سطح اساس بستر (کمتر از نیم متر)	Ca3
۴	۴	B: تغییرات محدود یا متوسط سطح اساس بستر ($0.5-3$ متر)	
۸	۸	C1: تغییرات شدید سطح اساس بستر (بیش از 3 متر)	
۱۲	۱۲	C2: تغییرات خیلی شدید سطح اساس بستر (بیش از 6 متر)	

۳- بحث و نتایج

پس از اندازه‌گیری و مشاهدات میدانی متغیرهای مؤثر برای شاخص کیفی مورفولوژیک در رودخانه‌ی طالقان با توجه به متغیرهای گفته شده در جدول (۵) امتیاز هر کدام از بازه‌ها به دست آمد.

جدول (۵) مقادیر MAI و MQI در هریک از بازه‌ها و ارزیابی آنها

Tab(5) MAI and MQI values in each reach and their assessment

باشهای	۱	۲	۳	۴	۵	۶
MAI	۰/۲۸۶	۰/۴۱۸	۰/۵۱۲	۰/۴۶۱	۰/۴۱۶	۰/۳۸۶
MQI	۰/۷۱۴	۰/۵۸۵	۰/۴۸۷	۰/۵۳۹	۰/۵۸۴	۰/۶۱۴
طبقه	خوب	متوسط	ضعیف	متوسط	متوسط	متوسط

سپس مقادیر MAI و MQI برای هر بازه مشخص گردید و محدوده‌ی قرارگیری هر بازه در طبقات تعریف شده برای شاخص کیفی مورفولوژیکی مشخص گردید.
 در ادامه شرایط هر کدام از بازه‌ها بر اساس شاخص کیفی مورفولوژیک رود به صورت زیر تشریح می‌شود:

بازه‌ی ۱:

این بازه در ناحیه‌ی کوهستانی و بالادست رودخانه قرار گرفته که از هر دو طرف به دره وصل شده و محدود است. براساس مدل NBS دارای فرسایش کناره‌ای خیلی کم بوده و متوسط شیب بستر در این بازه $28/0^{\circ}$ است. این بازه دارای بستر گراولی می‌باشد (شکل ۲). عرض کanal از 10 m تا 18 m متغیر بوده و دارای الگوی تک‌کanalی است. حدود 20% از این بازه تحت تأثیر دخالت‌های انسانی بوده که شامل پل، دیوارچینی کanal رود می‌باشد (شکل ۲). اما با توجه به اینکه 80% بقیه‌ی بازه دست‌نخورده بوده و حالت طبیعی دارد، میزان MQI به دست آمده در این بازه $714/0$ بود که در طبقه خوب قرار می‌گیرد.



شکل (۲) الف) دیوار چینی و ساخت پل (ب) بستر گراولی و دست‌نخورده در بازه‌ی ۱
 Fig (2) a) A rip rap and bridge construction b) undisturbed and gravel bed in the first reach

بازه‌ی ۲:

در این بازه از رودخانه که در قسمت پایکوهی قرار گرفته است، رودخانه به صورت نسبتاً محدود بوده که کناره‌ها دارای فرسایش کناره‌ای کم است که برای جلوگیری از این مقدار فرسایش حدود 15% از بازه به صورت سنگ چین و گابیون‌بندی محافظت می‌شود. بستر رودخانه دارای رسوبات گراولی و قطعه سنگی همراه با واریزه‌های چوبی می‌باشد (شکل ۳).

میزان فرسایش کناره در این بازه بر اساس مدل NBS کم می‌باشد، همچنین شیب بستر کanal به صورت میانگین در این بازه $0/024$ است. این بازه دارای الگوی نک کanalی با سینوسیته کم است و واحدهای ژئومورفولوژی آن شامل درون کanalی و اشکال طولی در حاشیه کanal اشد (شکل ۳). در مجموع میزان MQI در این بازه $0/584$ بوده که در طبقه متوسط قرار می‌گیرد.



شکل (۳) a) سنگچینی دیواره و گابیون‌بندی b) واریزه‌های چوبی، رسوبات گراولی و قطعه سنگی
بستردر بازه‌ی ۲

Fig (3) a) Rock embankment and gabion wall b) Woody debris and gravel deposits and large rock in the river bed in second reach

بازه‌ی ۳:

این بازه از رودخانه در واحد کوهپایه قرار گرفته که دارای الگوی نسبتاً محدود و سینوسی است که از یک طرف به دیواره و از طرف دیگر به دشت سیلابی متصل می‌شود. شیب بستر به طور متوسط $0/021$ متر بر متر بوده و رسوبات بستر را غالباً ماسه و گراول تشکیل می‌دهد. در این بازه میزان فرسایش کرانه‌ای بر اساس مدل NBS کم بوده و با توجه به قرار گرفتن در کنار جاده تخلیه نخاله‌های ساختمانی در کنار رودخانه باعث جابجایی کanal به صورت محلی شده است و براساس تصاویر ماهواره‌ای سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ جابجایی کanal در این بازه در طول ۱۰ سال وجود داشته است (شکل ۴). با این وجود میزان MQI در این بازه $0/539$ است که در طبقه متوسط قرار می‌گیرد.



شکل (۴) a) تصویر ماهواره‌ای سال ۲۰۱۷ b) تصویر ماهواره‌ای سال ۲۰۰۷ در بازه‌ی ۳

Fig (4) a) Google earth image in 2017 b) Google earth image in 2007 in third reach

در بازه‌ی چهارم رودخانه نسبتاً محدود بوده و به صورت ناپیوسته دشت سیلانی در یک طرف وجود دارد و طرف دیگر به دامنه‌ی کوه متصل شده است. الگوی رودخانه سینوسی بوده، رسوبات بستر از ماسه ریز و درشت تشکیل شده است. اما این بازه از نظر تغییرات انسانی شدیداً تحت تأثیر می‌باشد. از جمله برداشت شن و ماسه (شکل ۵)، وجود سازه پل بر روی رودخانه، وجود منطقه‌ی مسکونی و تخریب پوشش گیاهی کناره‌ی رودخانه را می‌توان ذکر کرد. برای فرسایش کناره‌ای نیز با استفاده از مدل NBS نتایج نشان داد که فرسایش کناره‌ای در این بازه شدید است که در مشاهدات میدانی نیز این مورد مشهود بود. که وجود دخالت‌های انسانی بالا در این مقطع موجب شده که مقدار MQI به دست آمده برای این مقطع ۴۸۷/۰ باشد و در طبقه ضعیف قرار بگیرد.



شکل (۵) برداشت شن و ماسه به صورت محلی در بازه ۴

Fig (5) Local sand removal

بازه‌ی ۵:

بازه‌ی پنجم در محدوده‌ی دشت واقع شده و الگوی آن پیچان رودی و نامحدود بوده و از

هر دو طرف به دشت سیلابی متصل می‌شود. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای در طول ۱۰ سال از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ مسیر کanal تغییر یافته است (شکل ۶). شبیب بستر به طور میانگین حدود ۱۷/۰ متر بر متر و طول بازه و رسوبات بستر نیز از ماسه و گرavel تشکیل شده است. عرض کanal از ۲۵ تا ۳۵ متر متغیر است فرسایش کناره‌ای در این بازه براساس مدل NBS خیلی زیاد است. از نظر تغییرات انسانی در این بازه برداشت شن و ماسه به صورت محلی وجود دارد و سازه‌های کنار این بازه شامل جاده و پل می‌شود و در مجموع میزان MQI برای این بازه ۵/۵۸۵ می‌باشد که در طبقه متوسط قرار می‌گیرد.



شکل (۶) (الف) تصویر ماهواره‌ای در سال ۲۰۱۷ (ب) تصویر ماهواره‌ای در سال ۲۰۰۷ از بازه‌ی ۵
Fig (6) a) Google earth image in 2017 b) Google earth image in 2007 in sixth reach

بازه‌ی ۶:

بازه‌ی ششم قبل از سد طالقان واقع شده است. از دو طرف به دشت سیلابی منتهی می‌شود و با توجه به وجود سد و تغییر سطح اساس در این بازه و پایین دست رسوب‌گذاری زیاد در بستر به صورت شن و ماسه وجود دارد. بر اساس NBS فرسایش کناره‌ای در قسمت بالایی زیاد است. که بر این اساس میزان MQI در این بازه ۶۱۴/۰ بوده که این بازه نیز در طبقه متوسط قرار می‌گیرد.

۴- نتیجه‌گیری

تاکنون روش‌های گوناگونی برای طبقه‌بندی رودخانه‌ها در سراسر جهان صورت گرفته است. از جمله روش‌های جدید برای طبقه‌بندی رودخانه، روش شاخص کیفیت

مورفولوژیک رودخانه است. مزیت این روش نسبت به روش‌های پیشین از جمله طبقه‌بندی راسگن، طبقه‌بندی استیل رود بریرلی و فریرسی، هورتن... این است که تغییرات ناشی از فعالیت‌های انسانی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه که با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیک رودخانه بر روی رودخانه‌ی طالقان انجام شده است نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بازه‌ی شماره یک که در بالادست رودخانه واقع شده است براساس شاخص (MQI) در طبقه خوب قرار گرفته است که از دلایل آن می‌توان به تأثیر کم فعالیت‌های انسانی و کوهستانی بودن بازه اشاره کرد. بازه‌های ۲، ۳، ۵ و ۶ براساس میزان (MQI) در طبقه متوسط قرار گرفته است که از دلایل آن وجود سازه‌های انسانی و جابجایی‌های رودخانه را می‌توان نام برد. اما بازه‌ی شماره ۴ در طبقه ضعیف قرار گرفته است که از دلایل آن تغییرات انسانی از جمله برداشت شن و ایجاد سازه‌هایی مانند پل را می‌توان نام برد. نتایج کلی در این پژوهش بیانگر این است که عامل اصلی در تفاوت کیفیت مورفولوژیکی در رودخانه‌ی طالقان، عوامل انسانی می‌باشد. نتایج به دست آمده براساس مدل MQI در رودخانه طالقان با نتایج به دست آمده توسط اسماعیلی و ولی خانی (۱۳۹۳) که از روش MQI برای طبقه‌بندی رودخانه لاویج استفاده کرده‌اند مقایسه شد که نتایج مشابه را نشان داد، که نشانگر این است که این مدل در دامنه‌ی جنوبی و شمالی البرز کارایی دارد. نوآوری در این مقاله استفاده از مدل کمی NBS برای بررسی فرسایش کناره‌ای بود که دقت نتایج را بالا برده است. پیشنهاد می‌گردد مدل MQI برای رودخانه‌های دیگر از جمله مناطق زاگرس نیز به کار برده شود و برای امتیازدهی میزان فرسایش بستر و کناره از مدل‌های کمی استفاده گردد تا نتایج به دست آمده از مدل دقت بالاتری داشته باشد.

- منابع -۵

-References

- Esmaeeli, R., Valikhani, S. (2014). Evaluation and Analysis of the Hydro-morphological Conditions of the Lawej River Using Morphological Quality Index. *Quantitative Geomorphological Research*, 4, 3-53
- Hosseinzadeh, M., khaleghi, S., Vahedi, F.(2017). Analysis and Evaluation of the Side Erosion and Stability of Qaranguchai River Hashtrod Using BEHI Model. *Hydrogeomorphology*, 10, 145-164.
- Nayeri, H., Zandi, S., Osmani, P. (2015). Investigating the Factors Affecting the Transformation of the Tarval River Channel in Kurdistan Province. *International Conference on Development, Focusing on Agriculture, Environment and Tourism*, Tabriz.
- Nayeri, H., Amani, Kh., Ganjaeyan. (2016). Investigation of Hydrogeomorphological and Hydrological Indices of Tarval Basin. *Hydrogeomorphology*, 7, 19-38.
- Nayeri, H., Osati, Kh., Osmani, P. (2017). Geomorphological equilibrium evaluation using Rasgen method and Steel River framework (Case study: Trawal River, Kurdistan). *Natural Geography Research*, 3, 541-556.
- Norati, K., Rostami, M., Azarpas, N., Etminan (2018). Evaluation of lateral erosion of Taleghan River using NBS indices. *6th National Congress of the Scientific Society of Geomorphology*. 45-50.
- Peirovan, H., Jafari ardakan, A., Shariat Jafari, M. (2016). Morphological Classification of Lower Ghezel ozan River and its Changes. *Journal of Watershed Management Engineering*, 8(2), 152-164.
- Pregun, C. (2016). Ecohydrological and morphological relationships of a regulated lowland river; based on field studies and hydrological modeling, *Ecological Engineering*, No. 94, 608-616.
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., Bussettini, M., (2016). *Guidook for the evaluation of stream morphological conditions by the Morphological Quality Index (MQI)*, Italy.
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., Bussettini, M. (2013). A Method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian

streams: the morphological quality index (MQI). *Geomorphology*, 180, 96-108.

Roustaee, Sh., Khorshidooost, A., Khaleghi, S. (2013). Evaluation of Lighwan River Duct Morphology by Rasgen Classification Method. *Quantitative Geomorphological Research*, 4, 1-16.

Yamani, M., Toorani, M. (2014). Geomorphological Classification of Taleghan Rud Waterway Pattern in Taleghan Township Area Using Rasgen Method. *Natural Geography Research*, 2, 183-198.